

## Клещи переменного тока HT206A



### Заявление

В соответствии с международным авторским правом, без разрешения и письменного согласия, не копируйте содержание настоящего руководства в любой форме (включая хранение и поиск или перевод на языки других стран или регионов). Руководство может быть изменено без предварительного уведомления.

### Предупреждение

**Внимательно прочтите раздел «Правила безопасной работы» перед началом работы с прибором.**

### Правила безопасной работы

Данный прибор разработан и произведен в соответствии со стандартом безопасности Европейского союза: IEC61010 согласно которому соответствует категория перенапряжения CAT III 600V и уровню загрязнения 2. Если прибор используется не предусмотренным производителем способом, обеспечиваемая им защита может быть нарушена.

1. Перед началом работы внимательно прочтите инструкцию по эксплуатации. Особое внимание обратите на предупреждающую информацию по безопасности.
2. Прежде, чем приступить к работе с прибором, удостоверьтесь в отсутствии поврежденных или неправильно функционирующих элементов. При обнаружении повреждений (например, оголенный металл проводов, повреждения корпуса, разбитый дисплей и т.д.) не используйте мультиметр.
3. Во избежание угрозы поражения электрическим током не используйте прибор, когда его задняя крышка или крышка батарейного отсека не закрыта.
4. Поврежденные измерительные провода следует заменять только проводами той же модели или с такими же электрическими характеристиками.
5. При выполнении измерений не прикасайтесь к оголенным проводам, разъемам, неиспользуемым гнездам и тестируемым цепям.
6. Во избежание поражения электрическим током соблюдайте особую осторожность при измерении напряжения, превышающего постоянное напряжение 25 В или переменное напряжение 36 В (среднеквадратичное) или 42 В (пиковое).
7. Никогда не подавайте на входы мультиметра или между входом и заземлением напряжение, превышающее предельное значение, указанное на приборе.


8. Не измеряйте ток с использованием входных гнезд.
9. Используйте местные и национальные правила для работы с прибором, такие как утвержденные перчатки, маски, огнезащитная одежда для предотвращения поражения электрическим током.
10. При измерениях сначала подключите нейтральный провод и провод заземления, а затем провод под напряжением.
11. Перед измерением сопротивления, емкости, тестированием диодов или прозвонкой цепи необходимо отключить напряжение в обследуемой цепи и полностью разрядить все входящие в нее конденсаторы.
12. Не используйте и не храните мультиметр в местах с повышенной температурой, высокой влажностью, сильным магнитным полем, огнеопасных и взрывоопасных средах.
13. Во избежание повреждения прибора и получения травм не вносите изменений во внутренние схемы мультиметра.
14. Во избежание ошибочных измерений заменяйте батареи или заряжайте аккумулятор, как только на дисплее появится символ .
15. Своевременно выключайте мультиметр после завершения измерений. Если прибор не будет использоваться долгое время, извлеките из него батареи.

### Международные электрические символы

	Предупреждение
	Опасное напряжение
	Заземление
	Переменный ток (напряжение)
	Постоянный ток (напряжение)
	Переменный и постоянный ток (напряжение)
CE, EAC	Соответствует директивам Евросоюза и Евразийского Экономического Союза
	Разряд батарей
	Двойная изоляция
	Не выбрасывать вместе с несортированными бытовыми отходами
CAT. III	Измерения класса III подходят для тестирования и измерения цепей, подключенных к распределительной части низковольтных источников питания в зданиях.

### Характеристики

- Метод измерений: True RMS (истинное среднеквадратичное значение) 30-1000 Гц
- ЖК дисплей с двухцветной подсветкой. При напряжении свыше 80В или токе более 3А оранжевая подсветка включается.
- Автоматический выбор пределов измерений
- Разрядность шкалы дисплея: 4 000 отсчетов
- Переменный ток: 0,001 А ... 600 А
- Постоянное напряжение: 0,1 мВ ... 600 В
- Переменное напряжение: 0,001В ... 600 В
- Сопротивление: 0,1 Ом ... 40 МОм
- Емкость: 1 пФ ... 4 000 мкФ
- Тест проводимости: ~30 Ом
- Тест диодов
- Фиксация показаний дисплея (HOLD)
- Измерение максимальных и минимальных значений (MAX/MIN)
- Скорость измерений: ~ 3 отсчета в секунду
- Автоотключение питания: 15 минут
- Фонарик
- Подсветка дисплея
- Индикация перегрузки «OL»
- Индикатор разряда батарей 
- Диапазон рабочих температур: 0°C ... +40°C
- Диапазон температур хранения: -10°C ... +60°C
- Питание: батареи 1,5В x 2 шт., тип AAA
- Сертификат: EAC, CE
- Категория безопасности: CAT III 600V
- Гарантия: 1 год
- Комплект поставки: прибор, измерительные щупы, батареи, чехол, инструкция по эксплуатации
- Размеры прибора: 193 x 73 x 34 мм
- Вес прибора: 190 г
- Вес комплекта с упаковкой: 420 г.
- Габариты упаковки: 210 x 100 x 50 мм

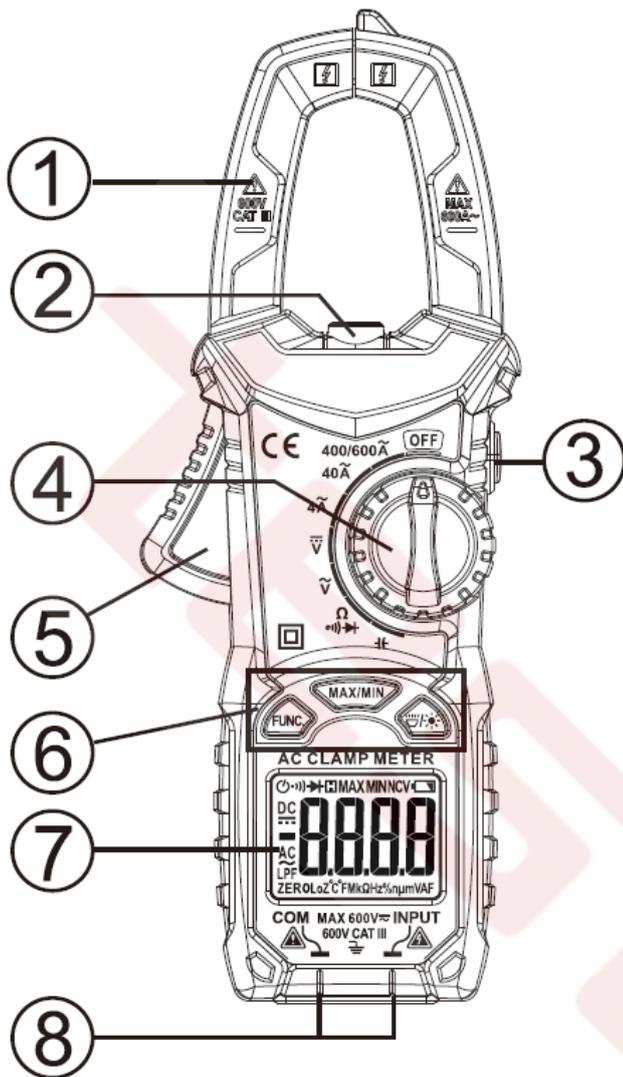

1. Клещи
2. Фонарик
3. Кнопка Data Hold
4. Поворотный переключатель
5. Курок раскрытия клещей
6. Функциональные кнопки
7. Дисплей
8. Измерительные входные гнезда

#### Функциональные кнопки

**FUNC** – кнопка выбора функций

При наличии нескольких измерительных функций в установленном положении переключателя режимов они переключаются кнопкой **FUNC**.

#### MAX/MIN

Нажмите клавишу MAX/MIN для отображения максимального значения измерения, а затем по циклу для отображения минимального значения. Нажмите и удерживайте более 2 секунд для отмены максимального/минимального режима измерения.

кнопка подсветки и фонарика. Однократное нажатие включает подсветку. Она выключится автоматически по прошествии 20 секунд. При нажатии и удержании более 2-х секунд включает/выключает фонарик.

Data Hold - кнопка фиксации показаний дисплея.

#### Автоматическое отключение питания

По прошествии примерно 15 минут бездействия мультиметр автоматически отключится для экономии батареи. Для восстановления рабочего состояния нажмите любую кнопку. Нажмите и удерживайте кнопку **FUNC** при включении мультиметра для деактивации функции.

#### Проведение измерений

##### Измерение переменного тока

- 1) Установите переключатель в положение  $\tilde{A}$  в соответствии с пределом измерения тока (4A, 40A, 400/600A).
- 2) Нажмите курок и охватите измеряемый проводник клещами. Клещи должны быть замкнуты, проводник должен находиться по центру отверстия.
- 3) Считайте показания на дисплее.
- 4) При токе более 3A оранжевая подсветка включается, предупреждая об опасности.

#### ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!

Обращайте особое внимание на безопасность при измерении высокого напряжения во избежание поражения электрическим током или травм.

#### Примечание.

Поместите измеряемый проводник в центр клещей, в противном случае возникнет дополнительная ошибка.

##### Измерение постоянного и переменного напряжения

- 1) Установите переключатель в положение  $\bar{V}$  (постоянное) или  $\tilde{V}$  (переменное) напряжение.
- 2) Подсоедините черный щуп к гнезду **COM**, а красный - к гнезду **INPUT**
- 3) Присоедините контакты щупов параллельно к измеряемой цепи.
- 4) Считайте показания результатов измерения на дисплее.
- 5) При напряжении более 80В оранжевая подсветка включается, предупреждая об опасности.

#### ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!

Не подавайте напряжение свыше 600В.

Обращайте особое внимание на безопасность при измерении высокого напряжения во избежание поражения электрическим током или травм.

Пожалуйста, не используйте функцию для проверки наличия опасного напряжения или тока, которое может превысить указанное значение во избежание поражения электрическим током или травмы.

##### Измерение сопротивления

- 1) Установите переключатель в положение  $\Omega$ . Нажатием кнопки **FUNC** выберите режим измерения сопротивления.
- 2) Подсоедините черный щуп к гнезду **COM**, а красный - к гнезду **INPUT**
- 3) Присоедините контакты щупов параллельно к измеряемому сопротивлению.
- 4) Считайте показания результатов измерения на дисплее.

#### ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!

При измерениях в цепи, перед началом измерений убедитесь в том, что цепь обесточена и все конденсаторы разряжены.

##### Измерение проводимости цепи

- 1) Установите переключатель в положение  $\rightarrow$ . Нажатием кнопки **FUNC** выберите режим «прозвонки». Символ  $\rightarrow$  отобразится на дисплее.
- 2) Подсоедините черный щуп к гнезду **COM**, а красный - к гнезду **INPUT**
- 3) Присоедините контакты щупов параллельно к измеряемой цепи. При сопротивлении менее 30 Ом будет звучать сигнал. На дисплее отобразится значение сопротивления, оранжевая подсветка включится.

#### ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!

При измерениях в цепи, перед началом измерений убедитесь в том, что цепь обесточена и все конденсаторы разряжены.

##### Тест диодов

- 1) Установите переключатель в положение  $\rightarrow$ . Нажатием кнопки **FUNC** выберите режим диода символ  $\rightarrow$  отобразится на дисплее.
- 2) Подсоедините черный щуп к гнезду **COM**, а красный - к гнезду **INPUT**
- 3) Присоедините контакты красного щупа к аноду, черного щупа - к катоду измеряемого диода.
- 4) Считайте показания результатов измерения на дисплее.

#### ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!

При измерениях в цепи, перед началом измерений убедитесь в том, что цепь обесточена и все конденсаторы разряжены.

##### Измерение емкости конденсаторов

- 1) Установите переключатель в положение  $\text{F}$ .
- 2) Подсоедините черный щуп к гнезду **COM**, а красный - к гнезду **INPUT**

- 3) Присоедините контакты щупов к измеряемой емкости.  
4) Считайте показания результатов измерения на дисплее.

**ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!**

При измерениях емкости, перед началом измерений убедитесь в том, что цепь обесточена и все конденсаторы разряжены.

**Примечание.**

Время измерения конденсаторов свыше 100 мкФ может быть долгим.

**Спецификация**

Условия окружающей среды		
Эксплуатация	Температура	0~40°C
	Влажность	<80%
Хранение	Температура	-10~60°C
	Влажность	<70% без батарей
Высота	2000м над уровнем моря	
Температурный коэффициент	0.1 погрешности/°C (<18°C или >28°C)	
Максимум напряжения между терминалами	600В постоянного или переменного тока	

Точность гарантируется в течение 1 года после калибровки.  
При условиях: рабочая температура: 18°C~28°C, относительная влажность: <80%.  
Точность указывается как ±([% от показания] + [количество единиц младшего разряда]).

**Переменный ток**

Предел измерений	Разрешение	Точность
4 А	0.001 А	45 – 65Гц ±(2.5%+5) другие: ±(3%+10)
40 А	0.01 А	
400 А	0.1 А	
600 А	1 А	

Максимальный ток: 600А,  
Диапазон частот: 30Гц ~ 1кГц True RMS

**Постоянное напряжение**

Предел измерений	Разрешение	Точность
400 мВ	0.1мВ	±(0.5%+5) входной импеданс: ~10МОм
4 В	0.001В	
40 В	0.01В	
400 В	0.1В	
600 В	1 В	

Защита от перегрузки: 600 В постоянного/переменного.  
Максимальное входное напряжение: 600 В постоянного/переменного.

**Переменное напряжение**

Предел измерений	Разрешение	Точность
4 В	0.001В	40 – 500Гц ±(1.0%+5) другие: ±(2.0%+10) входной импеданс: ~10МОм
40 В	0.01В	
400 В	0.1В	
600 В	1В	

Защита от перегрузки: 600 В постоянного/переменного.  
Максимальное входное напряжение: 600 В постоянного/переменного.

Диапазон частот: 30Гц ~1кГц True RMS

**Сопrotивление**

Предел измерений	Разрешение	Точность
400 Ом	0.1 Ом	± (1.0%+5)
4 кОм	0,001 кОм	
40 кОм	0.01 кОм	
400 кОм	0.1 кОм	
4 МОм	0.001 МОм	
40 МОм	0.01 МОм	

Защита от перегрузки: 250В

**Ёмкость**

Предел измерений	Разрешение	Точность
4 нФ	0.001нФ	±(4.0%+5)
40 нФ	0.01нФ	

400 нФ	0.1нФ	±(4.0%+5)
4 мкФ	0.001мкФ	
40 мкФ	0.01мкФ	
400 мкФ	0.1мкФ	
4 мФ	0.001мФ	

Защита от перегрузки: 250В

**Диод**

	Отображается приблизительное прямое падение напряжения. Тестовое напряжение около 2В. Защита от перегрузки 250В
---	---

**Проводимость**

	Если значение сопротивления меньше 30 Ом, будет звучать зуммер. Тестовое напряжение около 2В. Защита от перегрузки 250В
---	---

Защита от перегрузки 250В

**Обслуживание прибора**

**Чистка**

**ВНИМАНИЕ!**

Во избежание поражения электрическим током или травмы отсоедините щупы перед открытием прибора.

- 1) Выключите питание мультиметра и отсоедините щупы.
- 2) Протрите корпус влажной тканью или мягким моющим средством. Не используйте абразивы или растворители. Протрите контакты в каждом гнезде чистым тампоном, пропитанным спиртом.

Всегда держите измерительный прибор чистым и сухим для предотвращения поражения электрическим током или повреждения мультиметра.

**Замена батарей**

**ВНИМАНИЕ!**

Во избежание поражения электрическим током или травмы, вызванной неправильным показанием, немедленно замените батареи при сигнале низкого уровня заряда.

- 1) Выключите питание мультиметра и отсоедините щупы.
- 2) Выкрутите винты крепления крышки батарейного отсека и снимите крышку.
- 3) Извлеките старые батареи и установите новые того же типа, соблюдая полярность. В клещах используются алкалиновые батареи тип ААА, 2 шт.
- 4) Установите крышку в исходное положение, закрепите ее винтами.

**ВНИМАНИЕ! Во избежание поражения электрическим током и повреждения прибора не используйте мультиметр с открытой задней крышкой.**

Сделано в Китае

Официальный дистрибьютор Habotest Instrument Technology:

[www.testers.ru](http://www.testers.ru)