

Цифровой мультиметр повышенной точности HT118E



Заявление

В соответствии с международным авторским правом, без разрешения и письменного согласия, не копируйте содержание настоящего руководства в любой форме (включая хранение и поиск или перевод на языки других стран или регионов). Руководство может быть изменено без предварительного уведомления.

Предупреждение

Внимательно прочтите раздел «Правила безопасной работы» перед началом работы с мультиметром.

Правила безопасной работы

Данный мультиметр разработан и произведен в соответствии со стандартом безопасности Европейского союза: IEC61010-1 согласно которому соответствует категориям перенапряжения CAT III 1000V и уровню загрязнения 2. Если мультиметр используется не предусмотренным производителем способом, обеспечиваемая им защита может быть нарушена.

1. Перед началом работы внимательно прочтите инструкцию по эксплуатации. Особое внимание обратите на предупреждающую информацию по безопасности.
2. Прежде, чем приступить к работе с прибором, удостоверьтесь в отсутствии поврежденных или неправильно функционирующих элементов. При обнаружении повреждений (например, оголенный металл проводов, повреждения корпуса, разбитый дисплей и т.д.) не используйте мультиметр.
3. Во избежание угрозы поражения электрическим током не используйте прибор, когда его задняя крышка или крышка батарейного отсека не закрыта.
4. Поврежденные измерительные провода следует заменять только проводами той же модели или с такими же электрическими характеристиками.
5. При выполнении измерений не прикасайтесь к оголенным проводам, разъемам, неиспользуемым гнездам и тестируемым цепям.
6. Во избежание поражения электрическим током соблюдайте особую осторожность при измерении напряжения, превышающего постоянное напряжение 25 В или переменное напряжение 36 В (среднеквадратичное) или 42 В (пиковое).
7. Никогда не подавайте на входы мультиметра или между входом и заземлением напряжение, превышающее предельное значение, указанное на приборе.
8. Перед измерением сопротивления, емкости, тестированием диодов или прозвонкой цепи необходимо отключить

напряжение в обследуемой цепи и полностью разрядить все входящие в нее конденсаторы.

9. Не используйте и не храните мультиметр в местах с повышенной температурой, высокой влажностью, сильным магнитным полем, огнеопасных и взрывоопасных средах.
10. Во избежание повреждения прибора и получения травм не вносите изменений во внутренние схемы мультиметра.
11. Во избежание ошибочных измерений заменяйте батареи или заряжайте аккумулятор, как только на дисплее появится символ
12. Своевременно выключайте мультиметр после завершения измерений. Если прибор не будет использоваться долгое время, извлеките из него батареи.

Международные электрические символы


| | |
|-----------------|--|
| | Предупреждение |
| | Опасное напряжение |
| | Заземление |
| | Переменный ток (напряжение) |
| | Постоянный ток (напряжение) |
| | Переменный и постоянный ток (напряжение) |
| CE, EAC | Соответствует директивам Евросоюза и Евразийского Экономического Союза |
| | Предохранитель |
| | Разряд батарей |
| | Двойная изоляция |
| | Не выбрасывать вместе с несортированными бытовыми отходами |
| CAT. II | Измерения класса II подходят для тестирования и измерения цепей, непосредственно подключенных к точкам питания (розетки) низковольтных энергетических установок. |
| CAT. III | Измерения класса III подходят для тестирования и измерения цепей, подключенных к распределительной части низковольтных источников питания в зданиях. |
| CAT. IV | Измерения класса IV подходят для тестирования и измерения цепей, подключенных к источнику питания низковольтных электроустановок в зданиях. |

Характеристики

- Повышенная точность измерений
- Разрядность шкалы дисплея: 20 000 отсчетов
- Два цифровых дисплея
- Аналоговая шкала
- Метод измерений: True RMS (истинное среднеквадратичное значение) 40-1000 Гц
- Автоматический выбор пределов измерений
- ЖК дисплей с двухцветной подсветкой. При напряжении свыше 80V или токе более 1A оранжевая подсветка включается.
- Светодиодная индикация входных разъемов подсказывают оператору правильность установки щупов
- Бесконтактное обнаружение напряжения (NCV) со звуковой и световой индикацией
- Детектор фазы (Live) со звуковой и световой индикацией
- Постоянное напряжение: 0,01 мВ ... 1000 В
- Переменное напряжение: 0,01 мВ ... 750 В
- Сопротивление: 0,01 Ом ... 100 МОм
- Постоянный ток: 0,01 мкА ... 10 А
- Переменный ток: 0,01 мкА ... 10 А
- Емкость: 1 пФ ... 20 000 мкФ
- Частота: 0,01 Гц ... 10 МГц
- Коэффициент заполнения (1/скважность): 1% ... 99%
- Температура: -40°C ... 1000°C
- Тест проводимости: световая и звуковая индикация ~30 ... 60 Ом
- Тест диодов
- Фиксация показаний дисплея (**HOLD**)
- Измерение максимальных и минимальных значений (**MAX/MIN**)
- Скорость измерений: ~ 3 отсчета в секунду
- Автоотключение питания: 15 минут
- Подсветка дисплея
- Фонарик
- Индикация перегрузки «**OL**»
- Индикатор разряда батарей
- Предохранители: гнездо mA – 200mA/250V, гнездо 10A - 10A/250V

- Диапазон рабочих температур: 0°C ... +40°C
- Диапазон температур хранения: -10°C ... +60°C
- Питание: батареи 1,5В x 2 шт., тип AA
- Сертификат: EAC, CE
- Категория безопасности: CAT IV 600V, CAT III 1000V
- Гарантия: 1 год
- Комплект поставки: прибор, измерительные щупы, термopара, батареи, инструкция по эксплуатации
- Размеры прибора: 188 x 88 x 58 мм
- Вес прибора: 325 г
- Вес комплекта с упаковкой: 620 г
- Габариты упаковки: 210 x 120 x 70 мм

Передняя панель

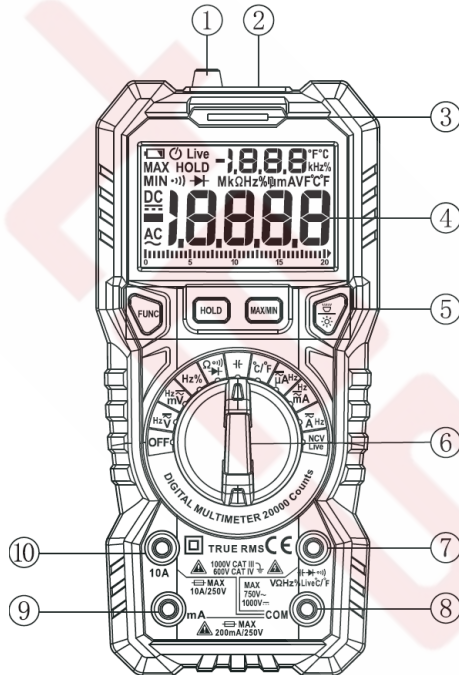

1. NCV сенсор
2. Светодиодный фонарик
3. Светодиодный индикатор (зеленый и красный)
4. ЖК дисплей с двухцветной подсветкой
5. Функциональные кнопки
6. Поворотный переключатель
7. Входное гнездо для всех режимов, кроме тока
8. COM - общее входное гнездо
9. Гнездо измерения тока мкА и mA
10. Гнездо измерения тока до 10A

Функциональные кнопки

FUNC

При наличии нескольких измерительных функций в установленном положении переключателя режимов они переключаются кнопкой **FUNC**.

HOLD

Фиксация показаний дисплея происходит при нажатии на эту кнопку. Повторное нажатие переводит мультиметр в режим измерений.


MAX/MIN

Нажмите клавишу MAX/MIN для отображения максимального значения измерения, а затем по циклу для отображения минимального значения. Нажмите и удерживайте более 2 секунд для отмены максимального/минимального режима измерения.

Подсветка

Нажмите кнопку для включения/выключения подсветки. Автоматическое выключение подсветки произойдет примерно через 10 секунд.

Фонарик

Нажмите кнопку  и удерживайте более 2 секунд, чтобы включить или выключить фонарик.

Автоматическое отключение питания

По прошествии примерно 15 минут бездействия мультиметр автоматически отключится для экономии батареи. Для восстановления

рабочего состояния нажмите любую кнопку. Нажмите и удерживайте кнопку **FUNC** при включении мультиметра для деактивации функции. После включения питания по умолчанию включается режим автоотключения.

Световая индикация входных гнезд

При переключении режимов световой индикатор указывает нужные входные гнезда миганием. Установите щупы в соответствующие гнезда.

Предупреждение об опасном напряжении

При напряжении свыше 80В или токе более 1А включается оранжевая подсветка. Внимание, опасное напряжение!

Проведение измерений

ВНИМАНИЕ!

Не измеряйте напряжение выше 1000В постоянного или 750В переменного тока. Мультиметр может быть поврежден.

Уделите особое внимание безопасности при измерении высокого напряжения во избежание поражения электрическим током или получения травм.

Перед использованием проверьте заранее известное напряжение или ток с помощью, чтобы убедиться, что измерительный прибор находится в исправном состоянии.

Измерение переменного/постоянного напряжения (В)

- 1) Установите переключатель в положение $\text{Hz} \sqrt{\text{V}}$ и кнопкой **FUNC** выберите постоянное (DC) или переменное (AC) напряжение.
- 2) Подсоедините черный щуп к гнезду **COM**, а красный - к гнезду $\text{Hz} \sqrt{\text{V}}$
- 3) Присоедините контакты щупов к источнику напряжения параллельно.
- 4) Считайте показания на дисплее. На дополнительном дисплее отобразится частота в случае переменного напряжения.
- 5) При величине напряжения свыше **80 В** включится оранжевая подсветка дисплея.

Измерение переменного/постоянного напряжения (мВ)

- 1) Установите переключатель в положение $\text{Hz} \sqrt{\text{mV}}$ и кнопкой **FUNC** выберите постоянное (DC) или переменное (AC) напряжение.
- 2) Подсоедините черный щуп к гнезду **COM**, а красный - к гнезду $\text{Hz} \sqrt{\text{mV}}$
- 3) Присоедините контакты щупов к источнику напряжения параллельно.
- 4) Считайте показания на дисплее. На дополнительном дисплее отобразится частота в случае переменного напряжения.
- 5) При величине напряжения свыше **80 В** включится оранжевая подсветка дисплея.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Нельзя измерять напряжение выше 250 В, в противном случае прибор может быть поврежден.

Уделите особое внимание безопасности при измерении высокого напряжения во избежание поражения электрическим током или травм.

Измерение частоты, скважности

- 1) Установите переключатель в положение **Hz%**. Выбор измерения частоты или скважности осуществляется кнопкой **FUNC**.
- 2) Подсоедините черный щуп к гнезду **COM**, а красный - к гнезду $\text{Hz} \sqrt{\text{V}}$
- 3) Присоедините контакты щупов к источнику параллельно.
- 4) Считайте показания на дисплее.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Нельзя измерять напряжение выше 250 В, в противном случае прибор может быть поврежден.

Уделите особое внимание безопасности при измерении высокого напряжения во избежание поражения электрическим током или травм.

Измерение постоянного и переменного тока

- 1) Установите переключатель в положение $\sqrt{\text{mA}}$ или $\sqrt{\text{A}}$, соответствующее значениям измерений. Кнопкой **FUNC** выберите постоянный (DC) или переменный (AC) ток.
- 2) Подсоедините черный щуп к гнезду **COM**, а красный - к гнезду **mA** или **10A**
- 3) Отсоедините источник питания цепи и присоедините контакты щупов последовательно нагрузке. Подключите питание нагрузки.

- 4) Считайте показания на дисплее. На дополнительном дисплее отобразится частота в случае переменного тока.
 5) При величине тока свыше **1A** включится оранжевая подсветка дисплея.

⚠️ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Нельзя подавать напряжение выше 250 В, в противном случае прибор может быть поврежден.

Уделите особое внимание безопасности при измерении высокого напряжения во избежание поражения электрическим током или травм.

Не измеряйте большой ток дольше 15 секунд.

Во избежание повреждения прибора или оборудования перед началом измерений убедитесь в целостности предохранителя. Измеряемый ток не должен выходить за пределы выбранного переключателем диапазона. Необходимо использовать соответствующее току входное гнездо.

Измерение сопротивления

- 1) Установите переключатель в положение Ω и кнопкой **FUNC** выберите режим измерения сопротивления Ω .
- 2) Подсоедините черный щуп к гнезду **COM**, а красный - к гнезду Ω .
- 3) Присоедините контакты щупов параллельно к измеряемому сопротивлению.
- 4) Считайте показания на дисплее.

⚠️ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
 Перед измерением отключите питание от измеряемой схемы и разрядите все конденсаторы. В противном случае мультиметр может быть поврежден.

Проверка проводимости

- 1) Установите переключатель в положение \rightarrow и кнопкой **FUNC** выберите режим измерения проводимости \rightarrow .
- 2) Подсоедините черный щуп к гнезду **COM**, а красный - к гнезду \rightarrow .
- 3) Присоедините контакты щупов к измеряемой цепи параллельно.
- 4) Если значение сопротивления меньше 30 Ом, будет звучать зуммер и включится зеленый световой индикатор. При сопротивлении от 30 Ом до 60 Ом загорится красный светодиод.
- 5) Считайте показания сопротивления цепи на дисплее.

⚠️ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
 Перед измерением отключите питание от измеряемой схемы и разрядите все конденсаторы. В противном случае мультиметр может быть поврежден.

Диодный тест

- 1) Установите переключатель в положение \rightarrow и кнопкой **FUNC** выберите режим измерения проводимости \rightarrow .
- 2) Подсоедините черный щуп к гнезду **COM**, а красный - к гнезду \rightarrow .
- 3) Присоедините контакты красного щупа к аноду, черного щупа - к катоду измеряемого диода.
- 4) При неправильном подключении на дисплее отобразится **OL**
- 5) Считайте показания на дисплее.

⚠️ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
 Перед измерением отключите питание от измеряемой схемы и разрядите все конденсаторы. В противном случае мультиметр может быть поврежден.

Измерение ёмкости

- 1) Установите переключатель в положение \rightarrow
- 2) Подсоедините черный щуп к гнезду **COM**, а красный - к гнезду \rightarrow .
- 3) Присоедините контакты щупов параллельно к измеряемому конденсатору.
- 4) Считайте показания на дисплее.

⚠️ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
 Перед измерением отключите питание от измеряемой схемы и разрядите все конденсаторы. В противном случае мультиметр может быть поврежден.

Бесконтактное обнаружение напряжения переменного тока

- 1) Установите переключатель в положение **NCV** Кнопкой **FUNC** выберите режим **NCV** соответствующая надпись появится на дисплее.
- 2) Поднесите сенсор к проводнику.
- 4) При обнаружении сигнала слабого электрического поля будет светиться зеленый светодиод, зуммер будет звучать редко.
- 5) При обнаружении сигнала сильного электрического поля будет светиться красный светодиод, зуммер будет звучать часто.

Обнаружение провода под напряжением (фаза)

- 1) Установите переключатель в положение **NCV** Кнопкой **FUNC** выберите режим **LIVE** соответствующая надпись появится на дисплее.
- 2) Отсоедините черный щуп, а красный подсоедините к гнезду \rightarrow .
- 3) При обнаружении низкого напряжения будет светиться зеленый светодиод, зуммер будет звучать редко.
- 4) При обнаружении высокого напряжения будет светиться красный светодиод, зуммер будет звучать часто.

Измерение температуры

- 1) Установите переключатель в положение C°
- 2) Подсоедините отрицательный щуп термопары (черный) к гнезду **COM**, а положительный (красный) - к гнезду \rightarrow .
- 3) Присоедините контакт термопары к измеряемому объекту.
- 4) Считайте показания температуры на дисплее.

Примечание
 Холодный переход термопары размещается внутри прибора и требует длительного теплового баланса с окружающей средой. Датчик термопары тип K.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
 При измерении температуры термопарой датчик термопары не должен касаться заряженного объекта. В противном случае мультиметр может быть поврежден.

Спецификация

| Условия окружающей среды | | |
|---------------------------------------|---|------------------|
| Эксплуатация | Температура | 0~40°C |
| | Влажность | <80% |
| Хранение | Температура | -10~60°C |
| | Влажность | <70% без батарей |
| Высота | 2000м над уровнем моря | |
| Температурный коэффициент | 0.1 погрешность/°C (<18°C или >28°C) | |
| Максимум напряжения между терминалами | 1000В постоянного или 750В переменного тока | |
| Защита по току | Предохранители гнездо mA: 200mA/250В гнездо 10A: 10A/250В | |

Точность гарантируется в течение 1 года после калибровки.
 При условиях: рабочая температура: 18°C–28°C, относительная влажность: <80%.
 Точность указывается как \pm (% от показания) + [количество единиц младшего разряда].

Постоянное напряжение

| Предел измерений | Разрешение | Точность |
|------------------|------------|--|
| 200 мВ | 0.01мВ | $\pm(0.08\%+3)$ входной импеданс: ~10МОм |
| 2 В | 0.0001В | |
| 20 В | 0.001В | |
| 200 В | 0.01В | |
| 1000 В | 0.1 В | |

Защита от перегрузки: 1000 В постоянного 750 В переменного.

Переменное напряжение

| Предел измерений | Разрешение | Точность |
|------------------|------------|--|
| 200 мВ | 0.01мВ | $\pm(0.5\%+25)$ входной импеданс: ~10МОм |
| 2 В | 0.0001В | |
| 20 В | 0.001В | |
| 200 В | 0.01В | |
| 750 В | 0.1 В | |

Защита от перегрузки: 1000 В постоянного 750 В переменного.

Диапазон частот: 40Гц ... ~1кГц True RMS

Постоянный ток

| Предел измерений | Разрешение | Точность |
|------------------|------------|------------|
| 200 мкА | 0.01 мкА | ±(0.5%+5) |
| 2000 мкА | 0.1 мкА | |
| 20 мА | 0.001 мА | |
| 200 мА | 0.01 мА | |
| 10 А | 0.001 А | ±(0.8%+15) |

Защита от перегрузки: предохранитель: гнездо mA: 200 mA/250V; гнездо 10A – 10A/250V.

Максимальный ток: : гнездо mA: 200 mA; гнездо 10A – 10A

Примечание: время измерения тока более 1A не должно превышать 30 секунд. После этого необходимо сделать паузу в измерении не менее 1 минуты.

Переменный ток

| Предел измерений | Разрешение | Точность |
|------------------|------------|------------|
| 200 мкА | 0.01 мкА | ±(0.8%+25) |
| 2000 мкА | 0.1 мкА | |
| 20 мА | 0.001 мА | |
| 200 мА | 0.01 мА | |
| 10 А | 0.001 А | ±(1.0%+25) |

Защита от перегрузки: предохранитель: гнездо mA: 200 mA/250V; гнездо 10A – 10A/250V.

Максимальный ток: : гнездо mA: 200 mA; гнездо 10A – 10A

Примечание: время измерения тока более 1A не должно превышать 30 секунд. После этого необходимо сделать паузу в измерении не менее 1 минуты.

Диапазон частот: 40Гц ... ~1кГц True RMS

Сопротивление

| Предел измерений | Разрешение | Точность |
|------------------|------------|-------------|
| 200 Ом | 0.01 Ом | ± (1.0%+15) |
| 2 кОм | 0,0001 кОм | |
| 20 кОм | 0.001 кОм | |
| 200 кОм | 0.01 кОм | |
| 2 МОм | 0.0001 МОм | |
| 20 МОм | 0.001 МОм | ± (3.0%+25) |
| 100 МОм | 0.00 МОм | |

Защита от перегрузки: 250В

Ёмкость

| Предел измерений | Разрешение | Точность |
|------------------|------------|------------|
| 2 нФ | 0.0001нФ | ±(4.0%+50) |
| 20 нФ | 0.001нФ | |
| 200 нФ | 0.01нФ | |
| 2 мкФ | 0.0001мкФ | |
| 20 мкФ | 0.001мкФ | |
| 200 мкФ | 0.01мкФ | |
| 2 мФ | 0.0001мФ | |
| 20 мФ | 0.001мФ | |

Защита от перегрузки: 250В

Частота. коэффициент заполнения

| Предел измерений | Разрешение | Точность |
|------------------|------------|-------------------------------|
| 200 Гц | 0.01 Гц | ± (1.0%+30) Чувств. 100 мВ |
| 2 кГц | 0.1 Гц | |
| 20 кГц | 0.001 кГц | |
| 200 кГц | 0.01 кГц | ± (3.0%+30) Чувств. 0.8В |
| 2 МГц | 0.1 кГц | |
| 10 МГц | 0.001 МГц | |
| 1~99% | 0.1% | ± (3.0%+30) |

Минимальная частота: 5 Гц

Защита от перегрузки: 250В

Измерение частоты на пределе мВ:

- 1) Диапазон: 10Hz ~ 100 кГц
- 2) Чувствительность: >10mV среднеквадратичный сигнал, синусоидальная волна

Измерение частоты на пределе В:

- 1) Диапазон: 10Hz ~ 20 кГц
- 2) Чувствительность: >0.5V среднеквадратичный сигнал, синус

Измерение частоты на пределе тока:


- 1) Диапазон: 10Hz ~ 20 кГц
- 2) Чувствительность:

мкА: >100мкА среднеквадратичное значение, синус


mA: > 10 mA среднеквадратичная, синус

A: > 1A среднеквадратичный сигнал, синус

Диод

| | |
|---|--|
|  | Отображается приблизительное прямое падение напряжения. Прямой ток около 1.2 mA, обратное напряжение около 3В. Защита от перегрузки 250В |
|---|--|

Проводимость

| | |
|---|--|
|  | Если значение сопротивления меньше 30 Ом, будет звучать зуммер и включится зеленый световой индикатор. При сопротивлении от 30 Ом до 60 Ом загорится красный светодиод |
|---|--|

Защита от перегрузки 250В

Температура

| Предел | Точность | |
|--------|-----------------|-------------|
| °C | -40°C ~ 0°C | ±3°C |
| | 0°C ~ 400°C | ±(1.0%+2°C) |
| | 400°C ~ 1000°C | ±2.0% |
| °F | -4°F ~ 32°F | ±6°F |
| | -32°F ~ 752°F | ±(1.0%+4°F) |
| | -752°F ~ 1832°F | ±2.0% |

Разрешение: 1°C/1°F

Примечание: используется термopара типа K

Обслуживание прибора

Чистка мультиметра

- 1) Выключите питание мультиметра и отсоедините щупы.
- 2) Протрите корпус влажной тканью или мягким моющим средством. Не используйте абразивы или растворители. Протрите контакты в каждом гнезде чистым тампоном, пропитанным спиртом.

Всегда держите измерительный прибор чистым и сухим для предотвращения поражения электрическим током или повреждения мультиметра.

Замена батарей

ВНИМАНИЕ!

Во избежание поражения электрическим током или травмы, вызванной неправильным показанием, немедленно замените батареи при сигнале низкого уровня заряда.

- 1) Выключите питание мультиметра и отсоедините щупы.
- 2) Выкрутите винты крепления крышки батарейного отсека и снимите крышку.
- 3) Извлеките старые батареи и установите новые той же спецификации соблюдая полярность.
- 4) Установите крышку в исходное положение, закрепите ее винтами.

Замена предохранителей

- 1) Выключите питание мультиметра и отсоедините щупы.
- 2) Снимите винты, фиксирующие заднюю крышку, и удалите крышку.
- 3) Удалите перегоревший предохранитель, замените его новым той же спецификации и убедитесь, что предохранитель установлен правильно и плотно зажат.
- 4) Установите заднюю крышку и закрепите ее винтами.

ВНИМАНИЕ! Во избежание поражения электрическим током и повреждения прибора не используйте мультиметр с открытой задней крышкой.

Сделано в Китае

Официальный дистрибьютор Habotest Instrument Technology:

www.testers.ru

EMC&LVD

